

ポリブテン管を施工の際

継手接続部から350mm以内は

曲げ配管しないでください。

実 例

施工写真



継手からすぐ
の曲げ配管に
なっています。


曲げRの外周部
に亀裂が発生。

不具合写真



継手接続部からすぐの曲げ配管をすると、曲げRの外周部に強い負荷が掛かり、亀裂漏水事故が生じる恐れがあります。

解 説

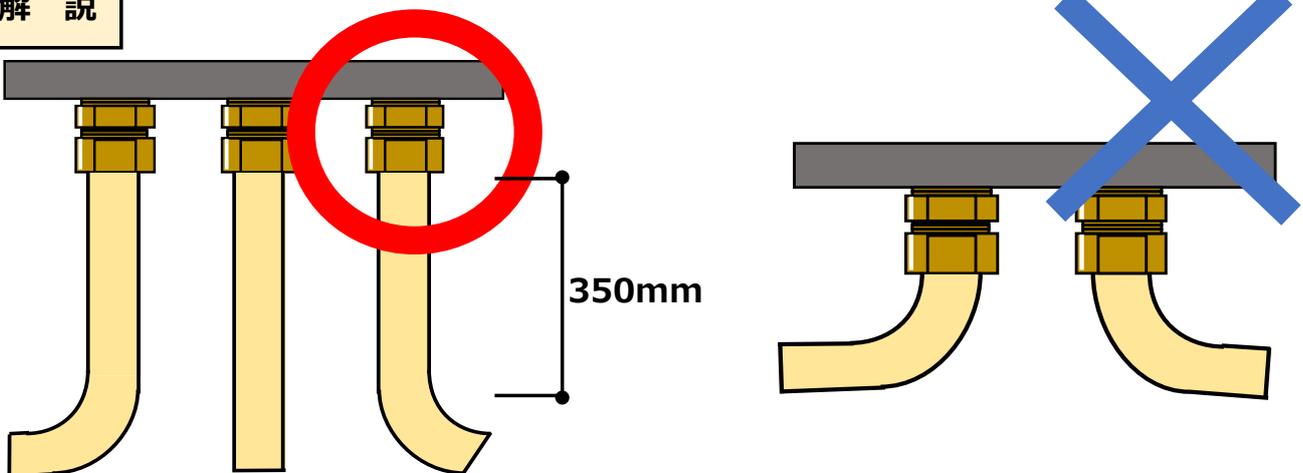

継手接続部からすぐの曲げ配管はせず、必ず、ストレート部を350mm以上確保してください。CDサポート等固定具すぐの曲げ配管も同様です。